



COORDINACION TECNICA

Informe de visita técnica

Hermosillo, Sonora a 23 de octubre del 2023

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Se presenta el siguiente informe de actividades correspondiente al viaje hacia las repetidoras del sur realizado los días 18, 19 y 20 del presente mes.

Miércoles 18 se realiza un levantamiento/inspección en repetidora de Guaymas (cerro del vigía) donde se encontró sin luz y con un cable de fase trozado y el tensor reventado (poste mufa) se contaba ya con algo de información en lo referente. Se contempla la compra de insumos para reestablecer la luz (empalme de líneas de tensión eléctrica). Nos trasladamos a Álamos donde se encontró fuera del aire por desviación del plato satelital se hicieron pruebas de calibración hasta las 8PM. (quedo al aire, pero con baja calidad de recepción) Jueves 19 nuevamente visitamos repetidora en Álamos donde nos atendió Iván Zavala, se procedió a mejorar la calidad de recepción en la señal de enlace y se dejó con buena calidad tanto Telexmax como Radio Sonora, nos trasladamos al Cerro prieto donde se encuentra la repetidora de Navojoa. Después de casi 3 horas de intentos y reajustes de orientación no se pudo efectuar un enlace con la señal, (el porcentaje máximo obtenido durante las pruebas fue de 19%) por lo que se deduce que el plato se encuentra demasiado dañado (personal del C5 nos informó que ese plato se cayó durante el traslado para su reubicación), así mismo se estima que el punto focal del LNB está mal posicionado. Por la tarde nos trasladamos a Obregón donde se recibe documentación del contrato con Pauta Azul.

Viernes 20 se realizan las compras de insumos y se visita Guaymas donde se encontró con un nuevo problema los cables de transmisión eléctrica estaban en el suelo (CFE reventó con escalera), se empalma línea de guía (tensor) y se conectaron los cables eléctricos debidamente por tubería de la mufa hasta el medidor. Se realizan las pruebas con "diablitos" y se obtiene energización en el cuarto sin embargo al colocar el medidor no pasa corriente. (se dejó el medidor y se levantó el reporte)

ATTE.

VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO